

Suppression du bruit désagréable au démarrage d'un ampli JBL.

XCARLink est parfaitement compatible avec l'option JBL des véhicules PSA.

Ce problème concerne surtout les postes RT4 (navigation couleur) avec option JBL un «gros bruit», «POUF !!» est perceptible à chaque démarrage du poste.

Les autoradios plus récent Wip Nav avec l'option JBL ne sont pas concernés par ce bruit.

Voici la méthode pour supprimer le problème :

1/ Nous vous rappelons qu'XCARLink ne peut pas conserver le changeur CD d'origine sur les PSA. Il faut donc déconnecter le changeur CD à l'arrière de l'autoradio.

2/ Repérez le Pin N°10 du connecteur 12Pin du changeur CD que vous venez de débrancher et que vous avez entre les mains.

3/ Sortez le fil N°10 du connecteur plastique avec précaution ainsi que son pin métallique en vous aidant d'un microtournevis pour faire levier.

4/ Reconnectez ce fil avec son pin métallique à la position N°10 du connecteur 12Pin du XCARLink. (cette position est libre sur le connecteur XCARLink)

5/ Connectez XCARLink à la place du changeur CD au dos du poste.

6/ Le «gros bruit» au démarrage de l'ampli à enfin disparu.