

# Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2019

## Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2019.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2019 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

## Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

| Modèle concerné                                                          | Version du micrologiciel concernée<br>→ Version actualisée |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DNX996XR                                                                 | Ver. 1.1.0009.3700 ou antérieure<br>→ 1.2.0009.3700        |
| DNX9190DABS (Europe)                                                     | Ver. 1.1.0009.3800 ou antérieure<br>→ 1.2.0009.3800        |
| DNX9190DABS (Océanie)                                                    | Ver. 1.1.0009.3900 ou antérieure<br>→ 1.2.0009.3900        |
| DNX576S, DNR476S,<br>DNX5190DABS, DNR4190DABS,<br>DNX419DABS, DNR3190BTS | Ver. 1.1.0009.4000 ou antérieure<br>→ 1.2.0009.4000        |
| DNX696S                                                                  | Ver. 1.1.0009.4100 ou antérieure<br>→ 1.2.0009.4100        |



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

## Procédure

Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.


Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. (**Cette opération prend environ 5 minutes.**)

Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

## Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.


- Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
- Décompressez le fichier téléchargé.
- Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.

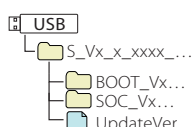


- La clé USB  
Système de fichiers: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- Ne pas copier les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Une clé USB vierge est fortement conseillée.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

## Vérification de la version du micrologiciel


- Appuyez sur le bouton <MENU>.

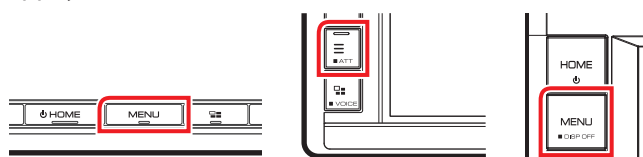


- Touchez [SETUP] (Paramètres).



- Touchez [Special] (Spécial).
- Touchez [Software Information] (Informations logiciel).


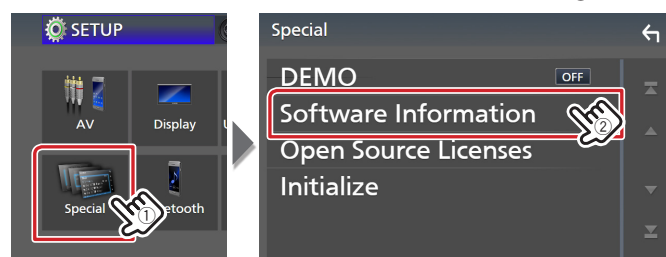


- Vérifiez la version.

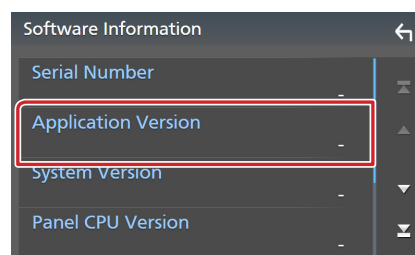

## Mise à jour du Programme

- Connectez la clé USB.  
Un message de confirmation apparaît.
- Touchez [Yes] (Oui) pour lancer la mise à jour. (Ceci prend 5 minutes environ.)

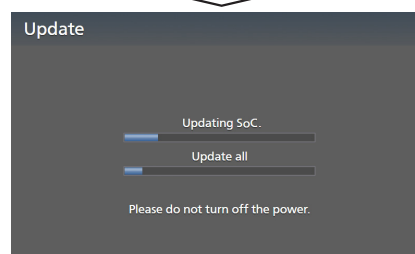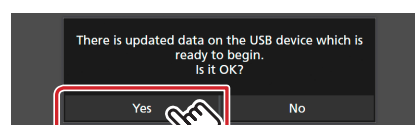

**Précaution:** Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

- Écrans de redémarrage du système et de mise à jour du logiciel
- Lorsque l'écran "Update completed." (Update completed.) apparaît, retirez la mémoire USB.
- Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".  
L'affichage du numéro de version "1.2.0009.xx00" indique que la mise à jour du micrologiciel a été réalisée avec succès.

## Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.